



ISTRUZIONI PER EFFETTUARE IL CABLAGGIO:

Provocare i fori nei passacavi in gomma tirando i relativi pins e farli scorrere lungo i cavi da collegare. Preparare il "pettine" dei cavi di entrata **1** e di uscita **2** spellando i conduttori quanto basta per essere serrati nei terminali **3**. Stendere il conduttore **4** da una delle fasi **R, S, T** lungo la relativa canaletta fino al morsetto superiore del portafusibile **5**. Uscire dal portafusibile e far passare il conduttore **6** attraverso uno dei fori **7** posti sul diaframma del coperchio della morsettieria per farlo arrivare alla lampada. Stendere il conduttore **8** fra il morsetto **N** (neutro) e la lampada. Riposizionare il portafusibile sulla guida DIN. Trascinare i passacavo e posizionarli nelle relative guide. Bloccare la sella passa-stringicavo con le viti **9**. Riporre il coperchio serrandolo con la vite **10**.

- Sezione max dei conduttori: n° 2 cavi 4x16 mmq.

WIRING INSTRUCTIONS:

Make the holes in the grommets pulling the relevant pins and let it pass along the cables to be connected. Preset the cable "head" **1** (incoming) and **2** (outgoing) peeling the wires as much as necessary to be tightened into the terminal blocks **3**. Lay down the wire **4** from one phase **R, S** or **T** along the proper channel till the fuse carrier **5** as shown. Connect the wire **6** from the fuse carrier to the lamp through the holes **7** placed on the baffle plate of the fuse box cover. Connect the wire **8** from the neutral terminal **N** and to the lamp. Place back the fuse carrier on the DIN rail. Pull the grommets to be positioned on the relevant edges. Close the cable holder by the screws **9**. Close the fuse box cover by the screw **10**.

- Max wiring section size: n° 2 cables 4x16 mmq.

INSTRUCTION POUR EFFECTUER LE CÂBLAGE:

Faire les trous dans le passe câble en tirant sur les pins et faites-y passer les câbles pour les connecter. Préparer le câble tête **1** (entrant) et **2** (sortant) de tel façon que les fils puissent être connectés dans le terminal de blocage **3**. Fixer le **4** par une phase **R, S** ou **T** le long du canal approprié jusqu'au porteur **5** du fusible comme montré. Connecter le fil **6** du porte fusible à la lampe par les trous **7** placé sur la chicane du couvercle de la boîte à fusible. Connecter le fil **8** du neutre terminal **N** à la lampe. Clipser le porte fusible au rail DIN. Tirez les canons isolants à placer sur les bords appropriés. Fermez le support de câble par les vis **9**. Fermez le couvercle de boîte de fusible par la vis **10**.

- Section max des cables n° 2x4 fils 16 mm. carré